



**Mazda - KBA-Rückruf
ASO25A**

MX-5 (ND) – Mögliche Resonanzbildung an der Kraftstoffleitung

Mazda MX-5 (ND)

Veröffentlichung:	Oktobe 2025
Aktionsnummer:	ASO25A
Kurzbeschreibung des Mangels:	Bei Fahrzeugen des Typs MX-5 (ND) mit 1,5 Liter Benzinmotor kann es unter extremen Betriebsbedingungen, insbesondere bei wiederholtem Fahren mit sehr hohen Drehzahlen (über ca. 6.800 U/min über mehrere Stunden, z. B. bei Motorsport-veranstaltungen), zu einer Resonanzbildung am Kraftstoffrohr kommen. Diese Resonanz kann in Einzelfällen zu Rissbildungen führen, wodurch Kraftstoff austreten könnte. In Europa sind bislang keine entsprechenden Fälle bekannt.
Abhilfemaßnahme:	Als Abhilfe wird im Rahmen der Service-Aktion die Kraftstoffleitung gegen ein modifiziertes Bauteil ausgetauscht.
Arbeitszeit:	1h
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda MX-5 (ND)
Betroffener Produktionszeitraum:	14. Mai 2015 bis 28. April 2018
Betroffener FIN-Bereich:	JMZND 6EA6 *0 100033 – 307165
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland gesamt: 5.941 Europa gesamt (inkl. D): 20.763
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und <u>vorab</u> über die Maßnahme informiert.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	Aktuell ist die für die Rückrufaktion notwendige Ersatzteilversorgung (Kraftstoffleitung) noch nicht sichergestellt. Die Ersatzteile werden voraussichtlich ab April 2026 verfügbar sein. Aufgrund der Teilverfügbarkeit werden die Fahrzeughalter ab voraussichtlich April 2026 über den KBA-Versandservice gebeten, sich zur Durchführung der erforderlichen Maßnahme an einen Mazda ServicePartner zu wenden.