



**Mazda - KBA-Rückruf
Kraftstofftank
Mazda RX-8, Mazda6 MPS**

Veröffentlichung:	September 2021
Aktionsnummer:	TPS 21123
Kurzbeschreibung des Mangels:	Mazda RX-8: (1) Durch Hitzeeinwirkung und Alterungsprozess könnten die Verschlusskappen der Benzinpumpe brechen. Mazda RX-8 und Mazda6: (2) Am Kraftstofftank kann die Festigkeit der Verschlusskappen, die sich oben auf dem Kraftstofftank befinden, durch unsachgemäßes Festziehen nachlassen. In beiden Fällen könnte Kraftstoff austreten.
Abhilfemaßnahme:	(1) Anbringen einer Wärmeisolierung am Kraftstofftank. (2) Die Verschlusskappen werden ersetzt und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen.
Arbeitszeit:	Mazda RX-8 ca. 1,1 Std.; Mazda6 ca. 1,6 Std.
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda RX-8, Mazda6 MPS
Betroffener Produktionszeitraum:	Mazda RX-8: 08.04.2008 – 01.07.2010 Mazda6: 28.07.2005 – 30.07.2007
Betroffener FIN-Bereich:	Mazda RX-8: JMZ SE17** *0 300021 – 301341 Mazda6: JMZ GG82L6 01 617702 – 729150
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland: Mazda RX-8: 57; Mazda6: 762 Europa: Mazda RX-8: 1.187; Mazda6: 5.011
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt kontaktiert und zur Reparatur in die Werkstatt gebeten.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Einzelne Vorfälle außerhalb Deutschlands wurden gemeldet
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrgestellnummer eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der Fahrgestellnummer wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	keine