



Mazda - KBA-Rückruf
AR058A: CX-60 (PYUL) - Beanstandung im Zusammenhang mit der
Sicherheitsgurtwarnmeldung, 360 Grad Rundumsichtkamera und der
Entfrosterfunktion

Mazda CX-60 (KH)

Veröffentlichung:	November 2024
Aktionsnummer:	AR058A
Kurzbeschreibung des Mangels:	Wenn das Hybridsystem eingeschaltet oder der Motor gestartet wird, können mehrere Warnmeldungen im Kombiinstrument angezeigt werden. Außerdem kann die Motorwarnleuchte aufleuchten und das Hochspannungsbatterie-Kühlsystem des PHEV kann nicht wie vorgesehen funktionieren. Die Funktionen Entfroster, Sicherheitsgurtwarnung und 360°-Sichtmonitor funktionieren möglicherweise nicht wie vorgesehen. Ursache: Aufgrund einer fehlerhaften Softwareprogrammierung der Dash Electronic Supply Unit (Dash-ESU) kann beim Starten des Fahrzeugs ein Fehler auftreten.
Abhilfemaßnahme:	Im Rahmen dieser Maßnahme wird das Steuermodul Dash-ESU auf den Stand der laufenden Produktion neu programmiert.
Arbeitszeit:	Noch offen
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda CX-60 (KH) - (PYUL)
Betroffener Produktionszeitraum:	15.03.2022 – 15.07.2024
Betroffener FIN-Bereich:	JMZKH**** 01 100052 - 252547
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland gesamt: 11.173 Europa gesamt (inkl. D): 41.897
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und gebeten, sich zur Durchführung der erforderlichen Maßnahme an einen Mazda ServicePartner zu wenden.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	Diese Rückrufmaßnahme ist Teil eines Bundles von 3 Maßnahmen 1) Rückruf (AR058A) - Nicht funktionierende Entfroster und Sicherheitsgurt-Warnleuchte (dieser Rückruf)



	2) SSP (AR060A) - Verlust der Antriebsleistung aufgrund von Softwarefehlern 3) Rückruf (AR061A) - Probleme mit der Software des Kombiinstrumentes
--	---