



**Mazda - KBA-Rückruf  
AT016A  
Mazda6e – Möglicher Ausfall der Anhänger-Positionsleuchten**

Veröffentlichung:	Mai 2026
Aktionsnummer:	AT016A
Kurzbeschreibung des Mangels:	Wenn ein Mazda6e mit einer original Mazda Zubehör-Anhängerkupplung ausgestattet ist, kann es bei eingeschaltetem Tagfahrlicht dazu kommen, dass die hinteren Positionsleuchten des Anhängers nicht aktiviert werden. Die Positionsleuchten am Fahrzeug selbst bleiben dabei eingeschaltet. Dadurch kann die Sichtbarkeit des Gespanns für andere Verkehrsteilnehmer eingeschränkt sein, was das Unfallrisiko erhöht. Dies entspricht nicht den Anforderungen der UN-Regelung Nr. 48 (ECE R48), in der festgelegt ist, dass „beim Einschalten der Tagfahrlichts des Zugfahrzeugs auch die hinteren Positionsleuchten des Anhängers eingeschaltet sein müssen. Der beschriebene Fehler tritt je nach Softwarestand durch eine ungeeignete Software im Anhängermodul auf.
Abhilfemaßnahme:	Als Abhilfe wird im Rahmen der Service-Aktion der Softwarestand des Anhängermoduls geprüft und bei Bedarf auf den neusten Stand aktualisiert.
Arbeitszeit:	0,5h
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda6e (HDA)
Betroffener Produktionszeitraum:	05. März 2025 bis 27. Januar 2026
Betroffener FIN-Bereich:	LVR HDAE***N 400069 – 416417
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland gesamt: 3.902 Europa gesamt (inkl. D): 16.061
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und über die Maßnahme informiert.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	